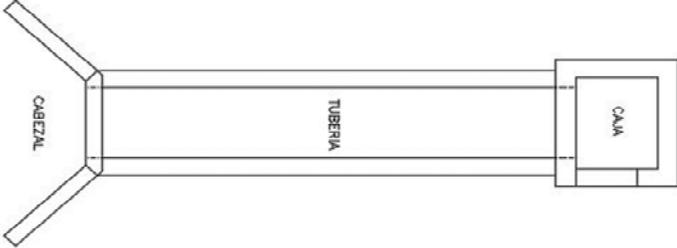
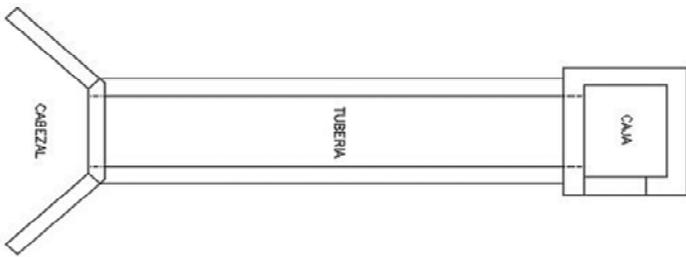
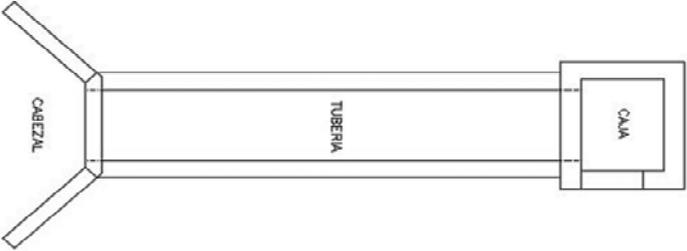


FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE												
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA										MUNICIPIO:		YOTOCO
IDENTIFICACION DE LA OBRA		OBRA No:		ABCISA		K 0+088.99		TRAMO		4		
TIPO		CAJON		OTRO:		PUENTE		SECCION		1		
MATERIAL		Concreto		Metalica		GRES		PVC		Otro:		
VIA		Principal		Secundaria		Terciaria		Camino		PAVIMENTO		
Asfalto		Destapada		Otro		DIRECCION		Perpendicular		Oblicua Paralela		
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES						
ENCOLE	ALETAS		ORIENTACION			DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS						
			DERECHA			NO TIENE						
			IZQUIERDA			NO TIENE						
	POCETA O LAVADERO					NO TIENE						
	MURO					NO TIENE						
	CABEZOTE O GUARDARRUEDAS					NO TIENE						
SOLADO					NO SE PUEDE OBSERVAR							
DUCTO	Diametro (m)		Altura (m)		Ancho (m)		Longitud (m)		Observaciones:			
	60,96		60,96		60,96		5,5		SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGUEDAD			
DESCOLE	ALETAS		ORIENTACION			DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS						
			DERECHA									
			IZQUIERDA			NO SE OBSERVAN						
	POCETA O LAVADERO											
	MURO					EN REGULAR ESTADO, CONCRETO DETERIORADO						
	CABEZOTE O GUARDARRUEDAS					NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA						
SOLADO					NO ES POSIBLE DETERMINARLO							
IMÁGENES Y ESQUEMAS												
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA						
												
LEVANTÓ:		ALBA MONICA CRUZ G		FOTOS No.		1		HOJA:		1 DE: 28		
FECHA:		8		28		2018						

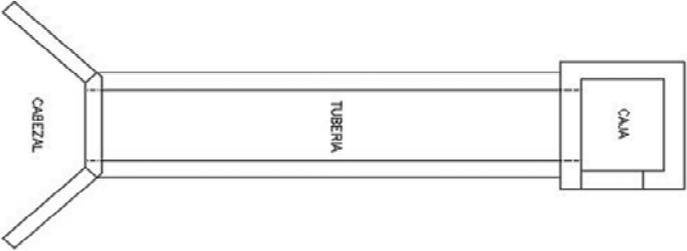

 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA

FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE												
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA							MUNICIPIO:	YOTOCO				
IDENTIFICACION DE LA OBRA		OBRA No:	ABCISA	K 0+268.39	TRAMO	4						
TIPO	CIRCULAR	CAJON	OTRO:	PUENTE	SECCION	1	MATERIAL	Concreto	Metálica	GRES	PVC	Otro:
VIA	Principal	Secundaria	Terciaria	Camino	PAVIMENTO	Asfalto	Destapada	Otro	DIRECCION	Perpendicular	Oblicua	Paralela
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES						
ENCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS						
		DERECHA				NO TIENE						
		IZQUIERDA				NO TIENE						
		POCETA O LAVADERO				NO TIENE						
		MURO				NO TIENE						
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE						
	SOLADO				NO SE PUEDE OBSERVAR							
DUCTO	Diametro (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Observaciones:	SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGÜEDAD						
	30,48	60,96	60,96	5,5								
DESCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS						
		DERECHA										
		IZQUIERDA										
		POCETA O LAVADERO										
		MURO				NO TIENE						
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA						
	SOLADO				NO ES POSIBLE DETERMINARLO							
IMÁGENES Y ESQUEMAS												
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA						
												
LEVANTÓ:	ALBA MONICA CRUZ G			FOTOS No.	1	HOJA:	1	DE:	FECHA:	8	28	2018

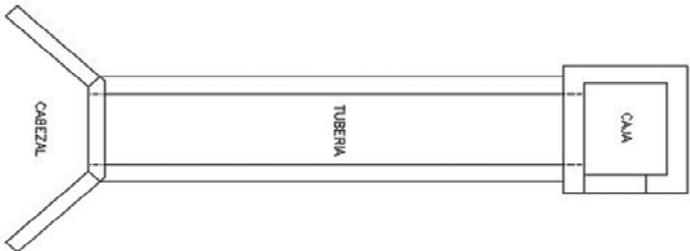

 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA

FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE													
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA							MUNICIPIO:	YOTOCO					
IDENTIFICACION DE LA OBRA		OBRA No:	ABCISA	K 1+383	TRAMO	4							
TIPO	CIRCULAR	CAJON	OTRO:	PUENTE	SECCION	1	MATERIAL	Concreto	Metálica	GRES	PVC	Otro:	
VIA	Principal	Secundaria	Terciaria	Camino	PAVIMENTO	Asfalto	Destapada	Otro	DIRECCION	Perpendicular	Oblicua	Paralela	
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES							
ENCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS							
		DERECHA				NO TIENE							
		IZQUIERDA				NO TIENE							
		POCETA O LAVADERO				NO TIENE							
		MURO				NO TIENE							
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE							
	SOLADO				NO SE PUEDE OBSERVAR								
DUCTO	Diametro (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Observaciones:	SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGÜEDAD							
	30,48	60,96	60,96	8									
DESCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS							
		DERECHA				NO TIENE							
		IZQUIERDA				NO TIENE							
		POCETA O LAVADERO											
		MURO				NO TIENE							
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA							
	SOLADO				NO ES POSIBLE DETERMINARLO								
IMÁGENES Y ESQUEMAS													
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA							
													
LEVANTÓ:	ALBA MONICA CRUZ G			FOTOS No.	1	HOJA:	1	DE:		FECHA:	8	28	2018

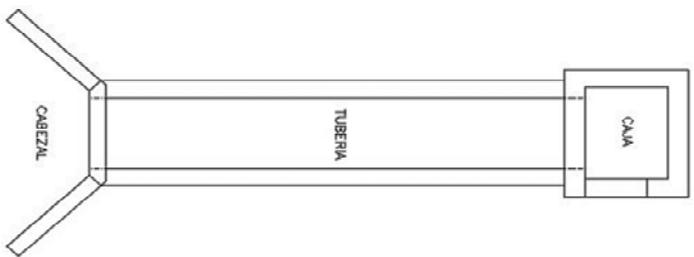

 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA

FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE													
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA							MUNICIPIO:	YOTOCO					
IDENTIFICACION DE LA OBRA		OBRA No:	ABCISA	K 1+626	TRAMO	4							
TIPO	CIRCULAR	CAJON	OTRO:	PUENTE	SECCION	1	MATERIAL	Concreto	Metálica	GRES	PVC	Otro:	
VIA	Principal	Secundaria	Terciaria	Camino	PAVIMENTO	Asfalto	Destapada	Otro	DIRECCION	Perpendicular	Oblicua	Paralela	
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES							
ENCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS							
		DERECHA				NO TIENE							
		IZQUIERDA				NO TIENE							
	POCETA O LAVADERO		NO TIENE										
	MURO		NO TIENE										
	CABEZOTE O GUARDARRUEDAS		NO TIENE										
SOLADO		NO SE PUEDE OBSERVAR											
DUCTO	Diametro (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Observaciones:	SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGÜEDAD							
	30,48	60,96	60,96	6,5									
DESCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS							
		DERECHA				NO TIENE							
		IZQUIERDA				NO TIENE							
	POCETA O LAVADERO		NO TIENE										
	MURO		NO TIENE										
	CABEZOTE O GUARDARRUEDAS		NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA										
SOLADO		NO ES POSIBLE DETERMINARLO											
IMÁGENES Y ESQUEMAS													
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA							
													
LEVANTÓ:	ALBA MONICA CRUZ G			FOTOS No.	1	HOJA:	1	DE:		FECHA:	8	28	2018


 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA

FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE													
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA						MUNICIPIO:	YOTOCO						
IDENTIFICACION DE LA OBRA		OBRA No:	ABCISA	K 1+965	TRAMO	4							
TIPO	CIRCULAR	CAJON	OTRO:	PUENTE	SECCION	1	MATERIAL	Concreto	Metálica	GRES		PVC	Otro:
VIA	Principal	Secundaria	Terciaria	Camino	PAVIMENTO	Asfalto	Destapada	Otro	DIRECCION	Perpendicular	Oblicua	Paralela	
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES							
ENCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS							
		DERECHA				NO TIENE							
		IZQUIERDA				NO TIENE							
		POCETA O LAVADERO				CAJA EN TIERRA ESTADO COLMATADA, VEGETACION DENSA							
		MURO				NO TIENE							
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE							
	SOLADO				NO SE PUEDE OBSERVAR								
DUCTO	Diametro (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Observaciones:	SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGÜEDAD							
	30.48	60,96	60,96	6.53									
DESCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS							
		DERECHA											
		IZQUIERDA											
		POCETA O LAVADERO											
		MURO				NO TIENE							
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA							
	SOLADO				NO ES POSIBLE DETERMINARLO								
IMÁGENES Y ESQUEMAS													
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA							
													
LEVANTÓ:	ALBA MONICA CRUZ G			FOTOS No.	1	HOJA:	1	DE:		FECHA:	8	28	2018

Alba Monica Cruz Garcia
 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA

FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE												
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA						MUNICIPIO:	YOTOCO					
IDENTIFICACION DE LA OBRA		OBRA No:	ABCISA	K 2+345.09	TRAMO	4						
TIPO	CIRCULAR	CAJON	OTRO:	PUENTE	SECCION	1	MATERIAL	Concreto	Metálica	GRES		PVC
VIA	Principal	Secundaria	Terciaria	Camino	PAVIMENTO	Asfalto	Destapada	Otro	DIRECCION	Perpendicular	Oblicua	Paralela
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES						
ENCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS						
		DERECHA				NO TIENE						
		IZQUIERDA				NO TIENE						
		POCETA O LAVADERO				CAJA EN TIERRA ESTADO COLMATADA, VEGETACION DENSA						
		MURO				NO TIENE						
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE						
	SOLADO				NO SE PUEDE OBSERVAR							
DUCTO	Diametro (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Observaciones:	SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGÜEDAD						
	30.48	60.96	60.96	7.5								
DESCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE ORIENTE A OCCIDENTE - ALTO DEL CHINCHE - CORDOBITAS						
		DERECHA										
		IZQUIERDA										
		POCETA O LAVADERO										
		MURO				NO TIENE						
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA						
	SOLADO				NO ES POSIBLE DETERMINARLO							
IMÁGENES Y ESQUEMAS												
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA						
												
LEVANTÓ:	ALBA MONICA CRUZ G			FOTOS No.	1	HOJA:	1	DE:	FECHA:	8	28	2018

Alba Monica Cruz Garcia
 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA